


1 - Positionner le connecteur sur le câble principal (**Attention : ne pas desserrer la vis principal - Connecteur prêt à l'emploi**) en respectant le pas de la torsade. Faire une approche de serrage du connecteur sur le principal.


1 - Position connector on main conductor (**Caution : don't untightened main screw. Connector is ready for use**) respecting bundle pitch.

Tighten main screw just to hold connector on main.

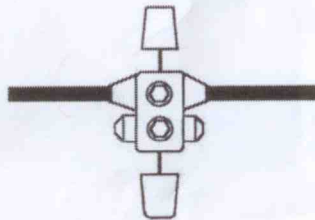

2 - Dénuder le câble dérivé suivant la longueur indiquée sous le connecteur.

2 - Strip off insulation from tap conductor for the length shown on connector.

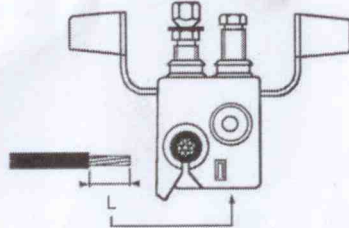

CT 25-25 / CT 70-35 : L = 20 mm
CT 150-35 / CT 150-50 : L = 30 mm

2 - Desnudar el cable derivado por la longitud indicada en el conector.


2 - Desnudar o cabo derivado seguindo o comprimento indicado debaixo do ligador.

1 - Posicionar el conector sobre el conductor principal (**Atención : no destornillar el tornillo principal. El conector esta listo para uso**) respectando el paso del trenzado. Aprietar el tornillo principal solamente para mantener el conector sobre el cable.

1 - Colocar o ligador sobre o cabo principal (**Atenção não desapertar o parafuso principal ligador pronto para uso**) respeitando o passo da torsada. Apertar ligeiramente o ligador sobre o cabo principal.

3 - Après avoir introduit, d'un côté ou de l'autre, le conducteur dérivé dans son logement jusqu'à butée, serrer la vis du dérivé au couple de serrage préconisé (9 mN). Mettre en place le capuchon de protection de la vis dérivée.

3 - After having inserted from one or the other side tap conductor in its hole until abutment, tighten tap screw to the recommended torque (9 Nm). Put tap screw cover in its place.

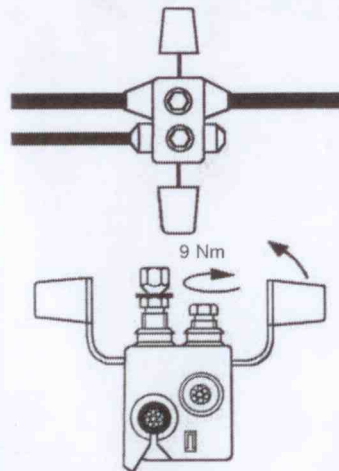


3 - Después de haber introducido el conductor derivado en su sitio, por uno o otro lado, aprietar el tornillo del derivado hasta su par de apriete recomendado (9 Nm). Poner el tapón del tornillo derivado en su lugar

3 - Após o conductor derivado estar bem introduzido, de um lado e de outro, apertar o parafuso do derivado segundo o binário de aperto recomendado (9 Nm). Colocar o capacete de protecção do parafuso derivado.

4 - Serrer la vis du principal jusqu'à rupture de la tête fusible. Mettre en place le capuchon de protection de la vis principale.

4 - Tighten fully main screw until shear head breaks off. Put main screw cover in its place.

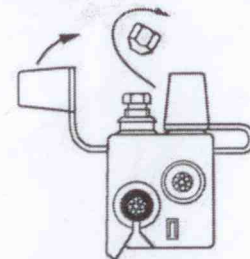

Perforation principal
Principal piercing
Perforación principal

4 - Aprietar totalmente el tornillo del principal hasta que se rompe la cabeza fusible. Poner el tapón del tornillo principal en su lugar.

4 - Apertar o parafuso do principal até à ruptura da cabeça fusível. Colocar o capacete de protecção do parafuso principal.